

1. Kolay çizilme-düşük mar direnci

Sorunlar: Uygulanmış son kat boya yada verniğin normalden daha kolay ve çabuk çizilmesi.

Nedenleri: Poliüretan yada akrilik sistemlerde son kat tatbikatında sertleştiricinin eksik kullanılmış olması, gruba ve/yada kürlenmenin henüz tamamlanmamış olması.

Çözümleri: Uygulama sırasında poliüretan yada akrilik sistemlerde mutlaka doğru tip yada miktarlarda sertleştirici kullanılmalı, boya veya vernik filmi üretici firma tarafından belirlenen şartlarda ve sürede sertleşeceğinden boyalı yada vernikli yüzeyler, belirlenen sürelerden daha önce fiziki etkilere maruz bırakılmamalıdır.

2. Düşük parlaklık

Çözüm
önerilerimiz,
25 yıldır oluşan
deneyimlerimizin
birikimi
ve laboratuvar
çalışmalarımızla,
rutin
kontrollerimizden
edinilen bilgiler
sonucu
verilmiştir.
Hiçbir sorumluluk
içermez.
Yalnızca yol
gösterici
niteliktedir.

Sorunlar : Son kat parlak boya yada verniğin uygulandıktan sonra, istenilen parlaklığın, canlılığın elde edilememesi.

Nedenleri: Ahşabın yüzeyine ve cinsine bağlı olarak yeterli seviye ve kalitede zemin dolgusunun sağlanmamış olması, son kat boya veya vernik ile zemin dolgusunun uyumlamaması, zemin dolgusunun yeterli sertlik, dolduruculuk ve yayılma özelliklerine sahip olmaması, son kat uygulamalarında kalitesiz tiner kullanılması, yeterli kalınlıkta son kat tatbik edilmemiş olması.

Çözümleri: Son kat parlak boya yada vernik uygulamadan önce mutlaka yeterli kalitede zemin dolgusu sağlanmalıdır. İyi hazırlanmış yüzeylere son katta kaliteli tiner kullanılarak, yeterli film kalınlığında son kat tatbik edilmelidir. Yeterli parlaklığın elde edilmediği yüzeylere, 400 - 600 nolu zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki sebeplere dikkat edilerek bir kat daha son kat boya veya vernik uygulanmalıdır.