

1. İstenilen matlığın elde edilememesi

Sorunlar : Uygulanan mat/ipek mat son kat boya yada verniğin beklenenden daha mat yada parlak görüntü vermesi.

Nedenleri: Uygulanacak boya yada verniğin kullanımdan önce çok iyi karıştırılmamış olması, tarif edilen oranlarda sertleştirici yada tiner kullanılmamış olması, tiner kalitesinin uygun olmaması, yeterli kirlenmemiş yada iyi doldurulmamış zeminin emme yapması.

Çözümleri: Sorunla karşılaşmış yüzeylere 400 - 600 nolu zımpara ile pürüz kırılarak ve yukarıdaki nedenlere dikkat edilerek, bir son kat boya yada vernik uygulanmalıdır.

Çözüm
önerilerimiz,
25 yıldır oluşan
deneyimlerimizin
birikimi
ve laboratuvar
çalışmalarımızla,
rutin
kontrollerimizden
edinilen bilgiler
sonucu
verilmiştir.
Hiçbir sorumluluk
içermez.
Yalnızca yol
gösterici
niteliktedir.

2. Sütlenme-beyazlanma

Sorunlar : Sonkat boya veya vernik uygulanmasından sonra, yüzeyin buğulu-beyazımsı bir görünüm alması

Nedenleri: Boya veya vernik uygulamalarının, yüksek nemli ortamlarda yapılması, uygun olmayan tiner kullanılması.

Çözümleri: Yüksek nemli ortamlarda tatbikattan kaçınılması, tatbikat mutlaka gerekiyorsa, boya veya vernik karışımına % 3 - 5 oranında RETARDER eklenmeli, mutlaka üretici firma tarafından, önerilen tiner kullanılmalıdır. Sorunla karşılaşmış yüzeylere 400 - 600 nolu zımpara ile pürüz kırılarak veya yukarıdaki nedenlere dikkat edilerek bir kat daha boya veya vernik uygulanmalıdır.